

Yayın Tarihi	07/11/2019
Belge Numarası	SUPAIR_2019_10_002_EN
Sayfa Numarası	1/1



GÜVENLİK UYARISI

KONU : ACRO-4 Harness : Dikiş Kusuru

ÖNEM DERECESESİ :

AZ

ORTA

KRİTİK

Problemin Tanımı

Mart 2019 üretimli Acro-4 harnesslerinden birinde dikiş eksikliği farkedilmiştir.

Karın hizasındaki omuz kayışlarından birisinin dikilmemiş ve sadece üretim sırasında yapıştırılmış durumda olduğu tespit edilmiştir.

Harnesslerde ilki üretim bitince, ikincisi ise müşteriye teslim aşamasında olmak üzere 2 kez kontrol yapılır.

Acro-4 Harnessler Eylül 2019'dan bu yana genişletilmiş bir üretim sonu denetim protokolüne sahiptir.

Güvenlik uyarısı olan ürün : 2019 Eylül öncesi üretilmiş Acro-4 Harnessler




Takip edilmesi gereken prosedür :

Harnessini kontrol et!

ACRO-4 pilotları omuz kayışlarının dikişlerini kontrol etmeli ve dikey dikişlerin olduğu karın bölgesinin sadece yapıştırılmamış olduğuna dikkat etmelidir. Ventral kayışın otomatik dikey dikişi olup olmadığı kontrol edilmelidir (3 dikey dikiş).



3 Dikey dikiş yok!

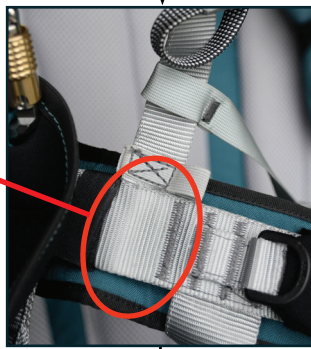

KESİNLİKLE UÇUŞ YAPMAYIN!
Lütfen bizimle iletişime geçin!
info@fenomenairsports.com



OK

3 Dikey dikiş yerinde.

İyi Uçuşlar!